

改善箇所説明図 (リコール ATTO 3 アンサーバック灯火の問題)



注：図中の 内は、プログラムを更新する部品です。

車両を解錠する際のアンサーバック機能において、点灯プログラムが不適切なため、ハザードランプが作動した後、車幅灯及びテールライトが点灯する一連の作動時間が3秒を超えています。このため、道路運送車両の保安基準に適合致しません。

リコールの内容

左ボディドメインコントローラーに入力されているプログラムを対策プログラムに更新します。更新は、販売店にご入庫頂き、診断機により実施します。


識別：プログラムのバージョン番号が3. 1. 32. 2305020. 1以降であれば対策済です。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
BYD	ZAA-SC2EXSQ (計1型式)	ATTO 3 (計1車種)	LGXCE4CB6N2029617～LGXCE4CB9N2219234 令和04年06月14日～令和05年01月05日	102	
			LGXCE4CB1P2058476～LGXCE4CB7P2108698 令和05年03月06日～令和05年05月12日	427	
			(輸入期間の全体の範囲) 令和04年06月14日～令和05年05月12日	(計 529 台)	

識別

1) 「車両設定」へ遷移

ホーム画面右下部「車両設定」をクリックし、その画面へ遷移します。

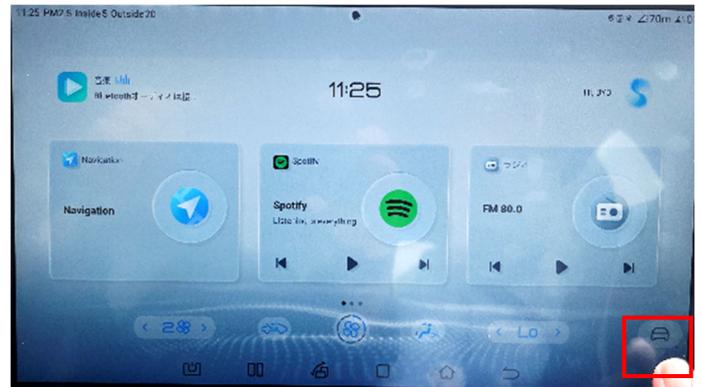


2) 「バージョン管理」タブを選択

車両設定画面で「バージョン管理」タブを選択します。



3) マルチメディアの詳細

マルチメディアの詳細右側部の「閲覧」をクリックします。

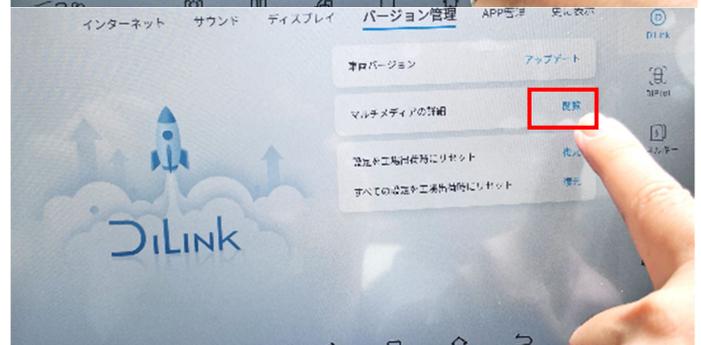

4) システムのバージョン

マルチメディアの詳細画面の「システムのバージョン:」の右側が(対策済の場合には)
13.1.32.2305020.1以降である事を確認します。

